


Avviso di ispezione per l'utente – Gruppo pulsanti UltraLink LK100A1.2 e LK101A1.2

Siamo stati informati di un singolo incidente relativo a un guasto del gruppo pulsante sull'LK100A1.2. A causa del rischio di apertura involontaria del dispositivo, che potrebbe comportare una situazione di pericolo di vita, ti chiediamo di smettere di utilizzare il dispositivo e di condurre immediatamente il processo di ispezione descritto di seguito.

Stiamo conducendo un'indagine interna per determinare se si tratta di un incidente isolato o se si tratta di una più ampia diffusione di parti. Ulteriori informazioni saranno condivise non appena saranno disponibili.

Procedura di ispezione:

Per determinare se il pulsante è sicuro sul tuo dispositivo, controlla la posizione del pulsante rispetto al collare in cui si trova. Per valutarlo è possibile utilizzare un righello/righello in acciaio: tenere il righello sul bordo lungo la larghezza del bottone e premere verso il basso: se c'è movimento, il bottone è sopra il colletto.

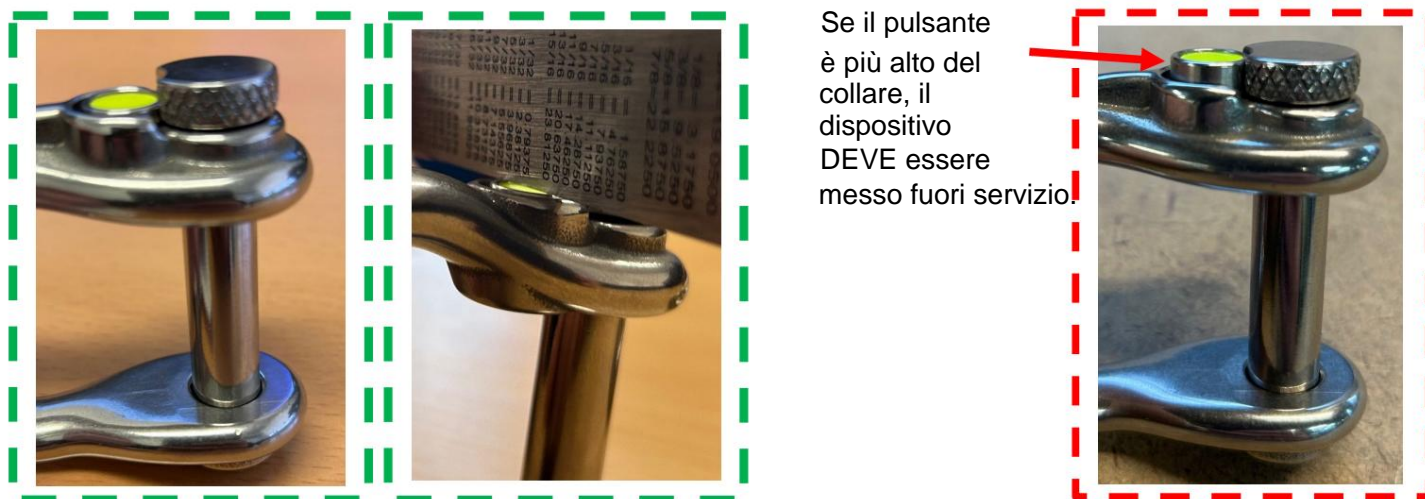

Se il bottone è all'altezza del collare, il dispositivo è idoneo all'uso continuativo, con controlli normativi (pre-utilizzo, durante e post-utilizzo).



Se il pulsante è più alto del collare, il dispositivo **DEVE** essere rimosso dal servizio e contattare un rappresentante del servizio clienti ISC per ulteriori dettagli:

e-mail: sales@iscwales.com telefono: +44 (0) 1248 363125

FAQ – Domande frequenti

Non ho utilizzato il mio UltraLink, devo ispezionarlo?	Sì
Sto già utilizzando il mio UltraLink, devo ispezionarlo?	Sì
Si sono verificati infortuni con i prodotti interessati da queste informazioni?	NO

climb. work. rescue.